小马快修知识分享第十二期,刚入行的维修技工于芹龙,大家一起来看他的维修技术怎样?于技工刚刚维修了一台斗山DX17Z型号,机主反映全车无动作,于技工开始进行检查维修:



2) 检查调取仪表盘故障M4622。



分析原因:

5020传感器电源供给线短路报警,导致电脑板输出给先导电磁阀信号错误,全车无动作。

解决办法:

对5020传感器电源供给线短路搭铁处处理后,仪表盘无报警,装备试车OK。

于技工维修刚刚维修完毕后,又接到了另外一个机主的保修,挖机工作过程中出现 液压油温度高,于是他又马不停蹄的开始检查问题,根据以前老师傅传授的经验, 他很快就分析出原因:风扇马达电磁阀内部存在卡滞导致液压油流量低。