


小马快修知识分享第十二期，刚入行的维修技工于芹龙，大家一起来看他的维修技术怎样？于技工刚刚维修了一台斗山DX17Z型号，机主反映全车无动作，于技工开始进行检查维修：

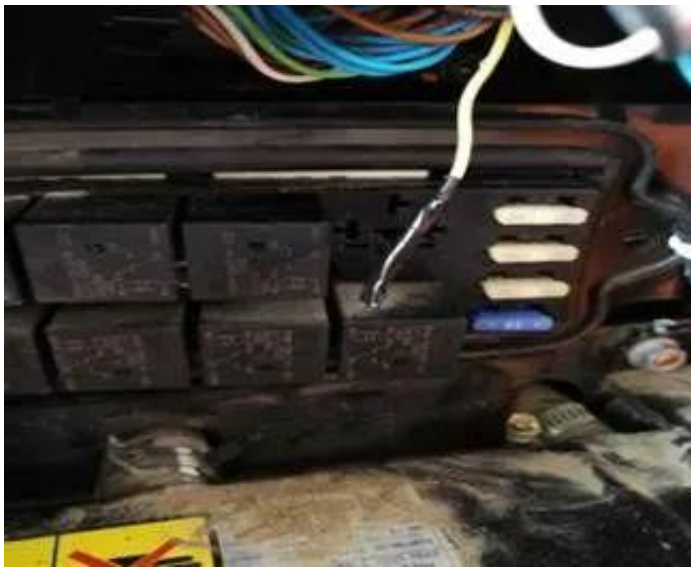

2) 检查调取仪表盘故障M4622。



分析原因：

5020传感器电源供给线短路报警，导致电脑板输出给先导电磁阀信号错误，全车无动作。

解决办法：

对5020传感器电源供给线短路搭铁处处理后，仪表盘无报警，装备试车OK。

于技工维修刚刚维修完毕后，又接到了另外一个机主的保修，挖机工作过程中出现液压油温度高，于是他又马不停蹄的开始检查问题，根据以前老师傅传授的经验，他很快就分析出原因：风扇马达电磁阀内部存在卡滞导致液压油流量低。